

Kõrgustes töötamise sihtkontrolli kokkuvõte mai 2023. a.

Ehitussektor on kõrge ohuhinnanguga valdkond, millele Tööinspeksioon pöörab kõrgendatud tähelepanu. Tööinspeksiooni pidevast järelevalvest ja teavitustegevusest hoolimata toimuvad jätkuvalt ehitustandril tööõnnetused, kus töötajad saavad raskelt vigastada või hukuvad. Eelmisel aastal oli ehitusettevõtetes kokku 360 tööõnnetust, millest 223 olid kerged, 134 rasked ning 3 tööõnnetus lõppes töötaja surmaga.

Käesoleva aasta 19 töönädalal toimunud sihtkontrolli eesmärgiks oli ennetada ehitajatega toimuvaid tööõnnetusi, mille peamiseks põhjustajaks on kõrgustes töötamise ohud. Sihtkontrolli käigus kontrolliti üle vabariigi 98 ehitusplatsi. Ehitusplatsidel oli kontrolliga hõlmatud kokku 1538 töötajat.

Ehitusplatside kontroll maakondade lõikes:

	Harju	Järva	Lääne	Lääne Viru	Põlva	Pärnu	Rapla	Saare	Tartu	Valga	Viljandi	Võru	KOKKU
Kontrollitud ehitusplatside arv	42	5	4	5	2	14	2	4	12	2	2	4	98

Igal ehitusplatsil koostati kontrolli protokoll. Kontrolli protokollides oli kokku 351 puudust. Puuduseid ei leitud 7 ehitusplatsil (7,1% kogu kontrollitud ehitusplatsidest), 1 – 4 puudust esines 61 ehitusplatsil (62,2%) ja 5-10 puudust esines 30 ehitusplatsil (30,6%).

Ehitusplatsidel oli 9 ohtliku töö peatamist ja 19 ohtliku töövahendi kasutamise keelamist. Need olid juhud, kus töötades või töövahendi edasise kasutamisega oleks võinud töötaja elu või tervis ohtu sattuda.

Sihtkontrolli käigus alustati 5 väärteomenetlust tööandjate esindajatele, kelle tegevuse või tegevusetuse tõttu esines oht töötaja tervisele või elule.

Esinenud puudustest.

34 ehitusplatsil oli töökoha ohuala märgistamata ja piiramata. Liikumisteedel oli materjali, juhtmeid ohtlikke ebatasasusi või ohtlikke avasid 37 ehitusplatsil. Treppidel ja lahtistel avadel puudusid kaitsepiirded 25 ehitusplatsil.

Tellingud ei olnud korras ja nende kontroll tegemata 36 ehitusplatsil. See on 48,6% ehitusplatsidest, kus kasutati tellinguid. Väga kurb, aga pea pooltel ehitusplatsidel kasutakse nõuetele mittevastavaid tellinguid. Tellingutel puudusid osaliselt või täielikult kaitsepiirded, vahepiirded või alumised jalapiirded. Tellingute tööplatvormid olid puudulikult paigaldatud. Juurdepääsuredelid nõuetekohaselt paigaldamata. Tellingute ankurdus ebapiisav või ebakindel. Toestus aluspinnale puudulik.

Redelid olid deformeerunud või neid kasutati valesti 28 ehitusplatsil. See on 35% ehitusplatsidest, kus kasutati redelid. Üldistatult võib öelda, et pea kolmandikul ehitusplatsidest esineb puuduseid redelitega.

Kontrollitud ehitusplatsidest kasutati ehitustõstukeid 33 platsil. 5 juhul ei olnud töötaja ohutus tagatud.

30 ehitusplatsil, kus üle 2 m kõrgel töötamisel puudusid ohutust tagavad piirded ja oli vaja kasutada kõrgusest kukkumise vältimiseks kukkumiskaitsevahendeid, ei olnud neid 14 platsil. Kukkumiskaitsevahendid on tavaliselt tööandja poolt küll välja antud, aga kontrollimise ajal neid

platsil ei ole või on soojakus või autos. Turvarakmete mittekandmist esineb nendes ettevõtetes, kus seda ei nõuta töötajalt.

Ohutusvööd või turvarakmed, ohutustrossid või –kõied olid 9 ehitusplatsil kontrollimata.

Kaitsekiivrit ei kasutatud 45 ehitusplatsil peavigastuse ohuga tööl. See tähendab, et 45,9% ehitusplatsidest on probleeme kaitsekiivri kandmisega. Kiivrid on küll väljastatud aga töötajate väitel neid ei saa kasutada, kuna kummargil töötades kukuvad peast. Sellisel juhul tuleb kasutada lõuarihmaga varustatud kiivreid.

Kaitsejalanõude mittekandmist tuvastati 19 ehitusplatsil. Üldiselt töötajatele on kaitsejalanõud väljastatud ja neid kantakse ehitusplatsidel, aga esineb üksikuid töötajaid, kes sellest nõudest kinni ei pea.

Silma-, hingamisteede- ja kuulmiskaitsevahendite kasutamisega oli probleeme 9 ehitusplatsil. Kaitsevahendid on küll olemas, aga laiskusest tingituna neid ei viitsita soojakust või autost ära tuua näiteks ühe lauajupi saagimise ajaks. Aga just selle lauajupi saagimisel võib vöörkeha silma sattuda.

Ehitusplatsil, kus toimub töö kõrgemal, kui 2 m aluspinnast, peab olema koostatud ja kättesaadav tööohutuse plaan. Tööohutuse plaan peab olema ka ajakohastatud vastavalt tööetappidele. 98-st kontrollitud ehitusplatsist puudus tööohutuse plaan 11 ehitusplatsil. Tööohutuse plaan oli ajakohastamata 16 ehitusplatsil. Tööohutuse plaan oli töötajatele tutvustamata 14 ehitusplatsil. Tööohutuse plaan ei olnud ehitusplatsil kättesaadav 18 juhul. Plaani oli kas kaugel kontoris või arvutis, kuhu töötajatel juurdepääs puudub.

Ehitusplatsil tuleb läbi viia iganädalane tööohutusala üldkontroll, mille kohta koostatakse akt. Iganädalaste kontrollide aktid puudusid 26 ehitusplatsil. See tähendab, et 26,5% ehitusplatsidest ei kontrollita tööohutusala olukorda. See on ka ilmset sellise suure arvu (351) puuduste leidmise üks peapõhjuseid.

Soovitusi ehitusettevõtjatele:

- tagada, et ehitusplatsil oleks kättesaadav ajakohastatud tööohutuse plaan,
- tagada, et ehitusplatsil toimuksid iganädalased tööohutusala üldkontrollid ja nende läbiviimise kohta oleksid koostatud aktid ning aktid sisaldaksid tegelikku olukorda platsil,
- tagada, et ehitusplatsil liikumisteed oleksid takistusteta, trepid ja ohtlikud avad märgistatud ja piiretega,
- tagada, et tellingud oleksid paigaldatud ja hooldatud kasutusjuhendi kohaselt ning oleksid ka kontrollitud,
- tagada, et ehitustõstukiga kaasasolevas kasutusjuhendis toodud ohutusnõuetest ka juhendatakse ja kinni peetakse,
- tagada, et ehitusel kasutatavad redelid oleksid korras ja neid kasutatakse nõuetekohaselt,
- tagada, et kõrguses (aluspinnast kõrgemal, kui 2 m) töötamisel kasutatakse kaitsepiirdeid ja nende puudumisel kasutatakse ankurdatud ohutuskõitega varustatud turvarakmeid,
- tagada, et töötajad oleksid varustatud tööks vajalike isikukaitsevahenditega,
- tagada, et töötajad kasutaksid tööks vajalikke isikukaitsevahendeid.

Täidame koos kõik ühist eesmärki - et töötajad jõuaksid töölt koju elusate ja tervetena.

Kokkuvõtte koostas:

Rein Nelis

vanemtööinspektor

20.06.2023. a.